STIHL

www.stihl.com

AutoCut C 12-2


0457-363-0176-A VA0.G24










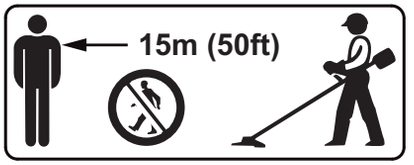




© ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2024

1

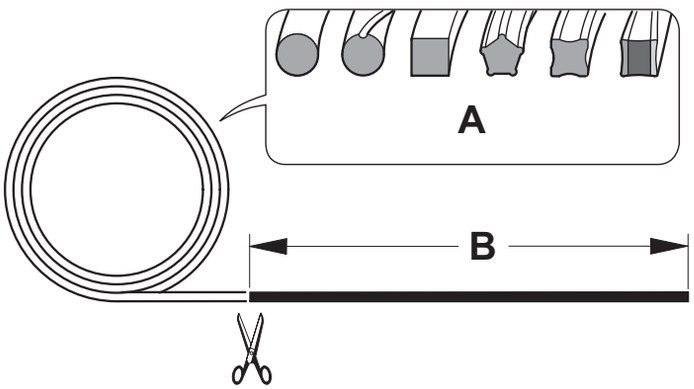


A	2.0 mm 0.08 in.	2.4 mm 0.095 in.
B	6 m 19 ft.	4 m 13 ft.


2

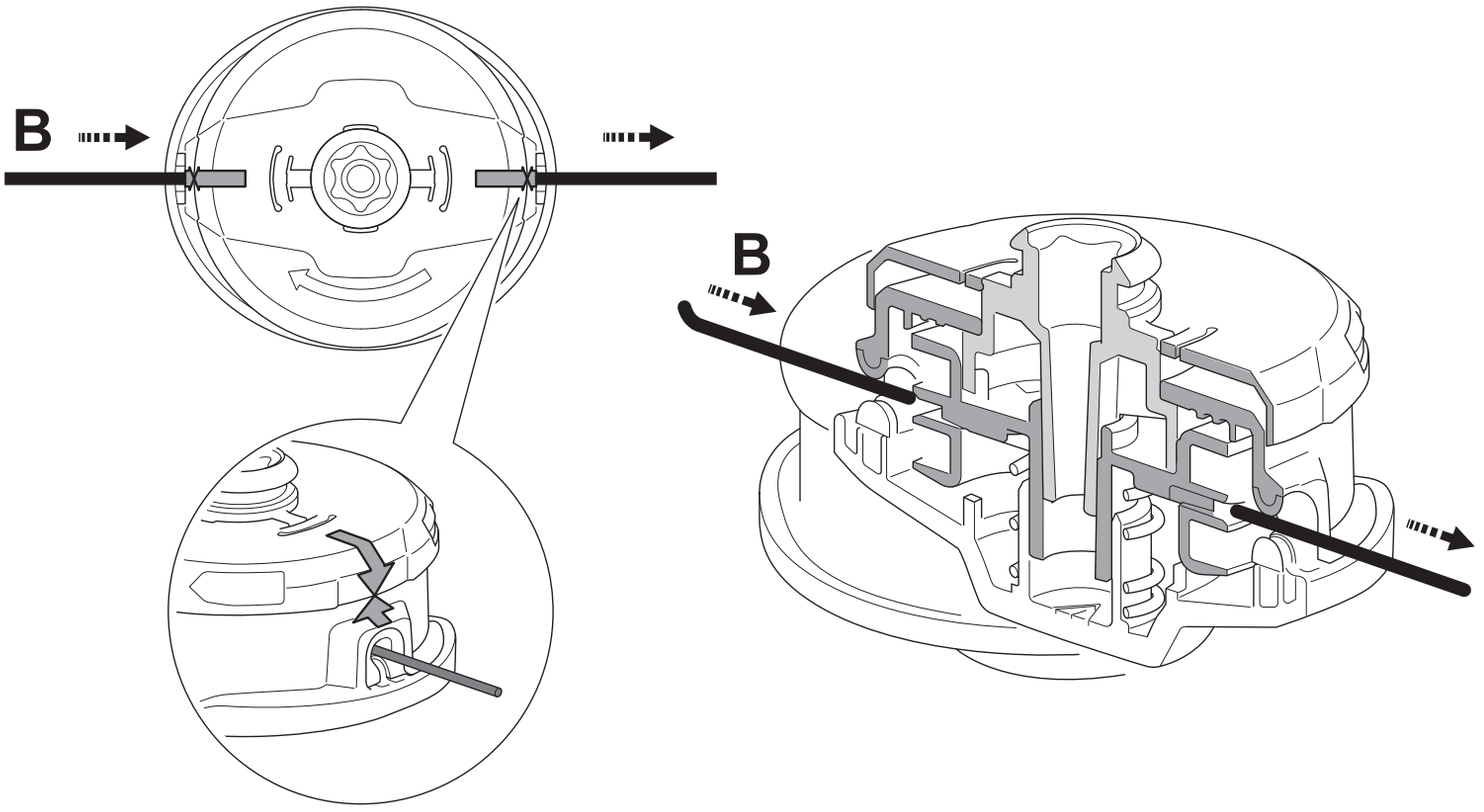


0000105375_001

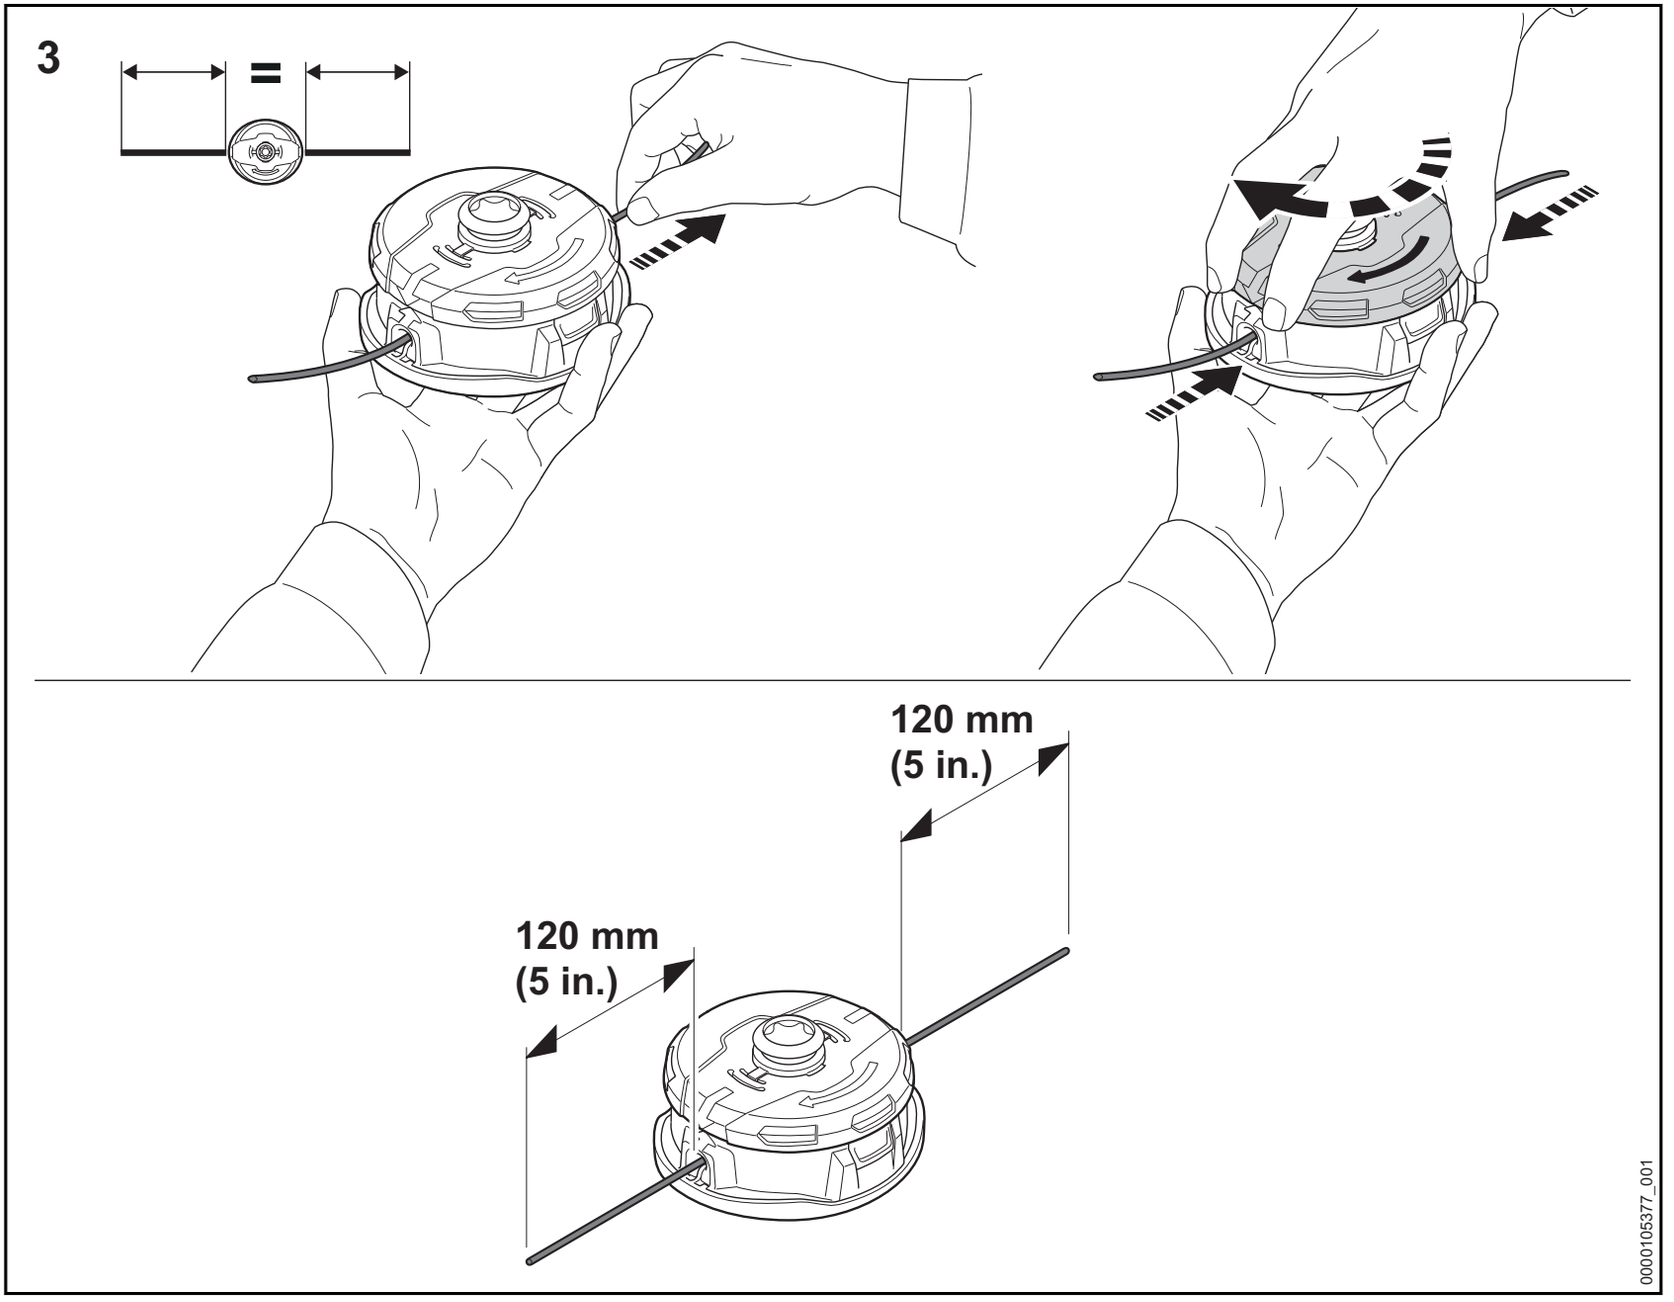
3
120 mm
(5 in.)
120 mm
(5 in.)
0000105377_001


A

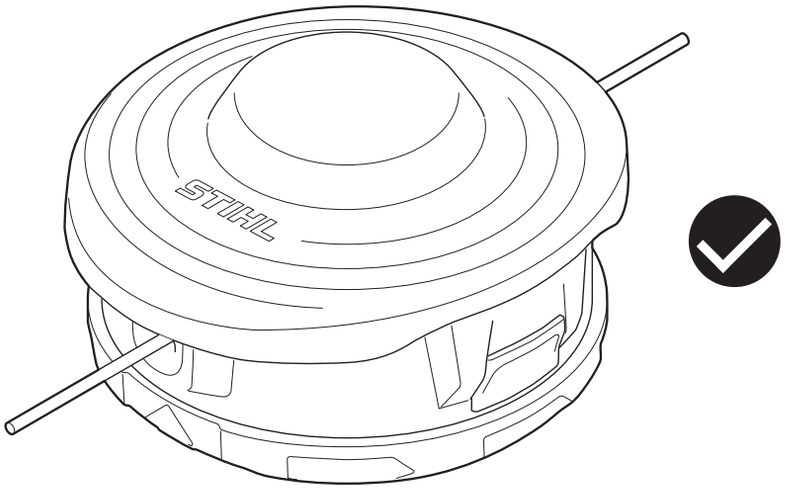

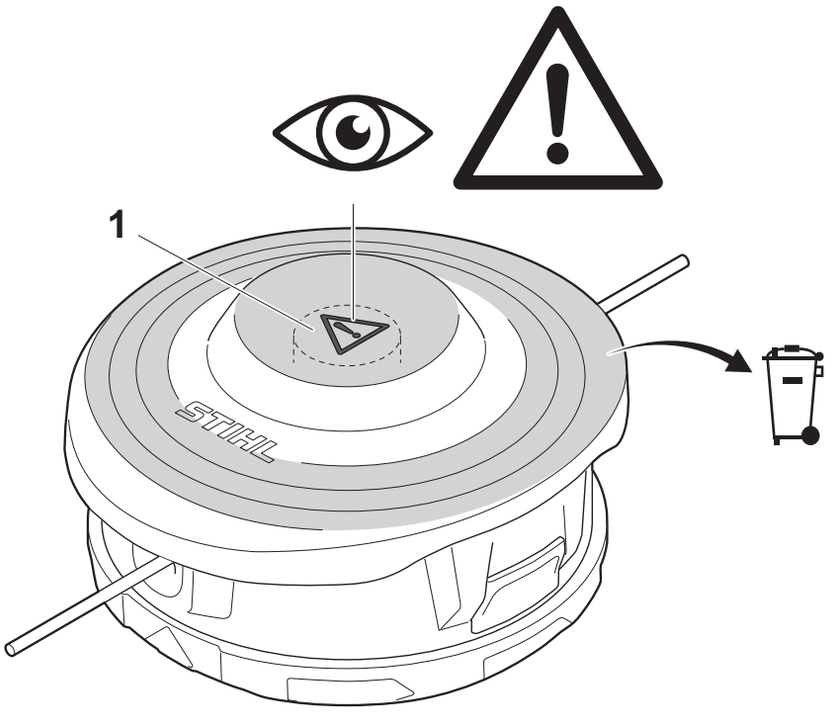


0000105378_001


1

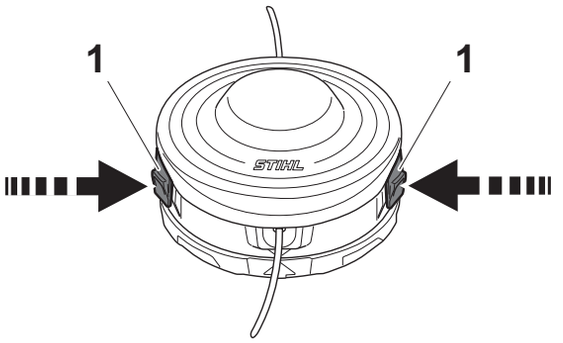


2

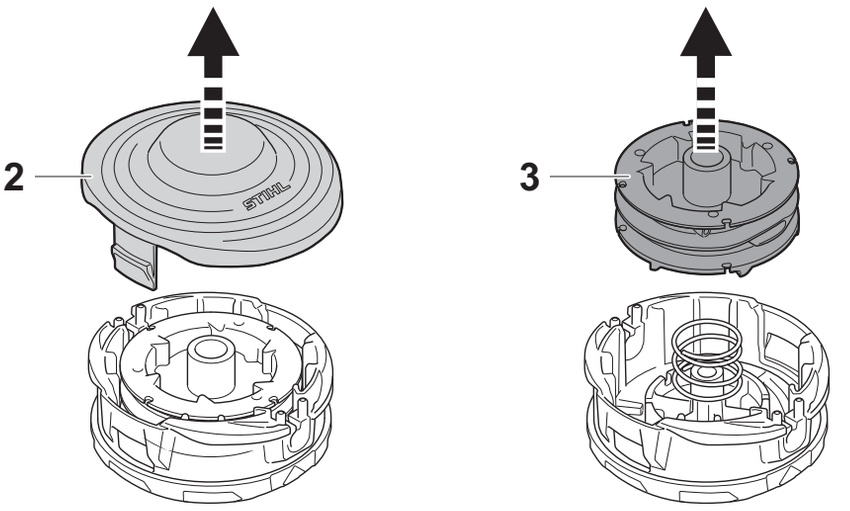


3

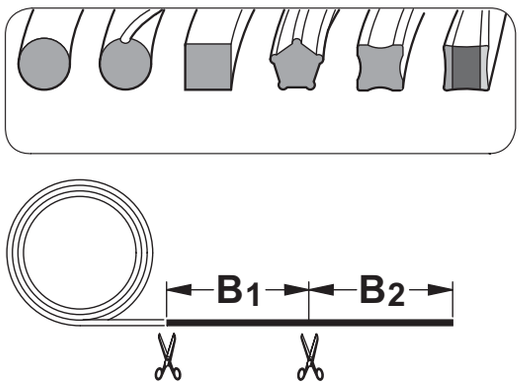


A	**2.0 mm 0.80 in.**	**2.4 mm 0.095 in.**
B_1, B_2	**3 m 9.5 ft.**	**2 m 6.5 ft.**

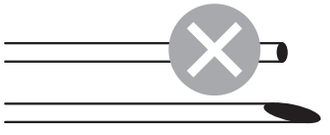

4 **Ø 2,0 mm / 0.08 in.**

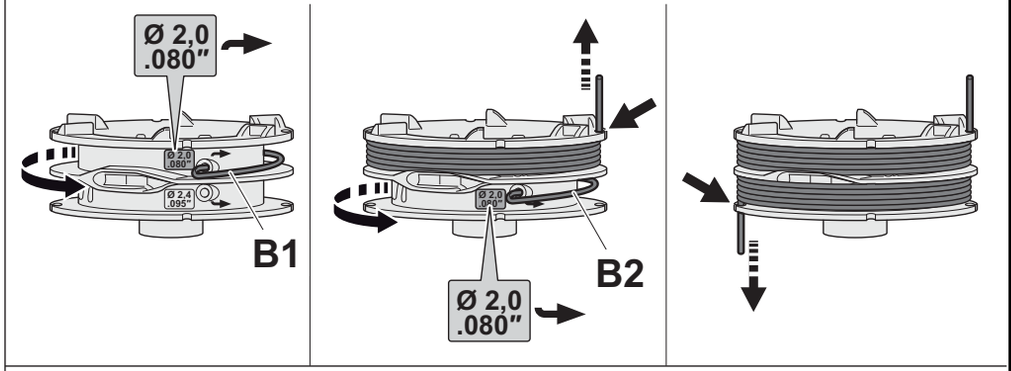



4 **Ø 2,4 mm / 0.095 in.**

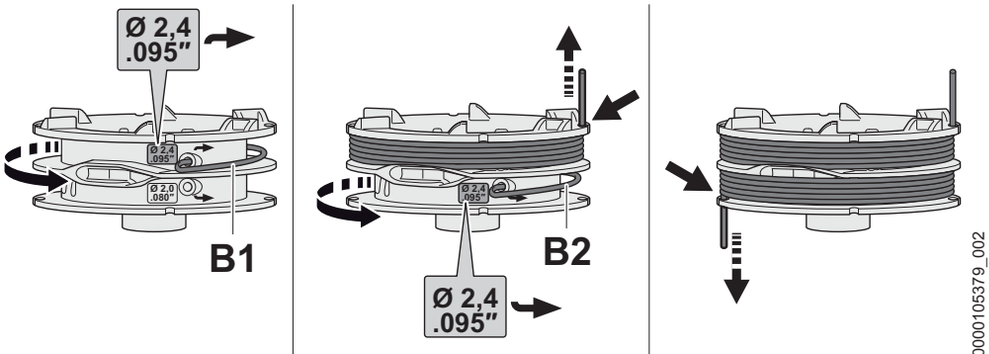


0000105379_002


5

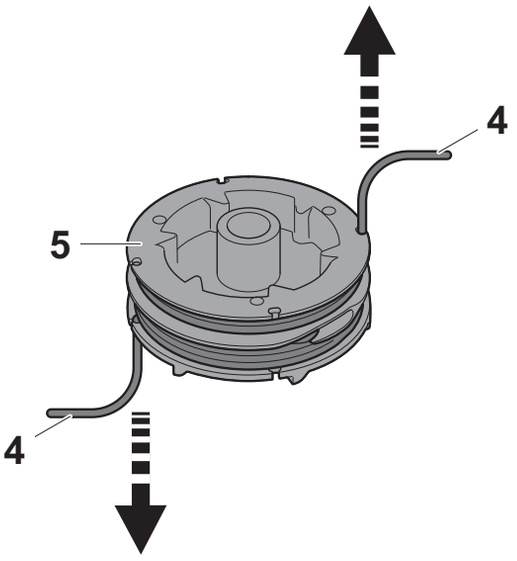

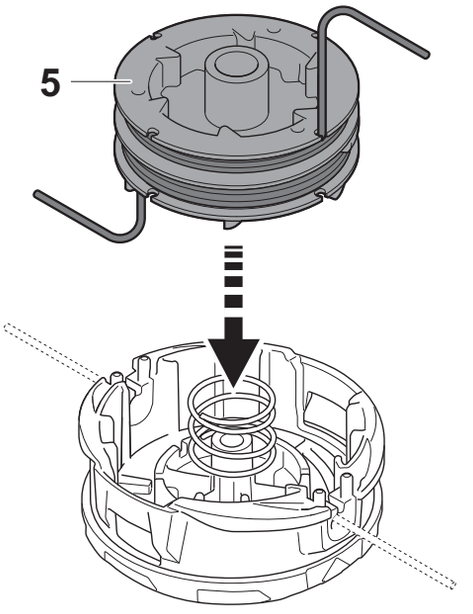

6

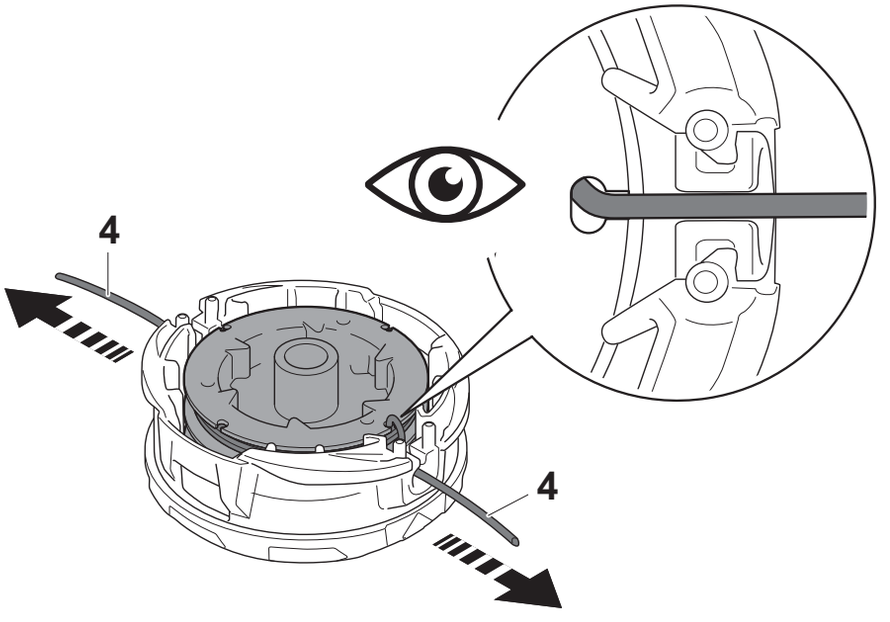

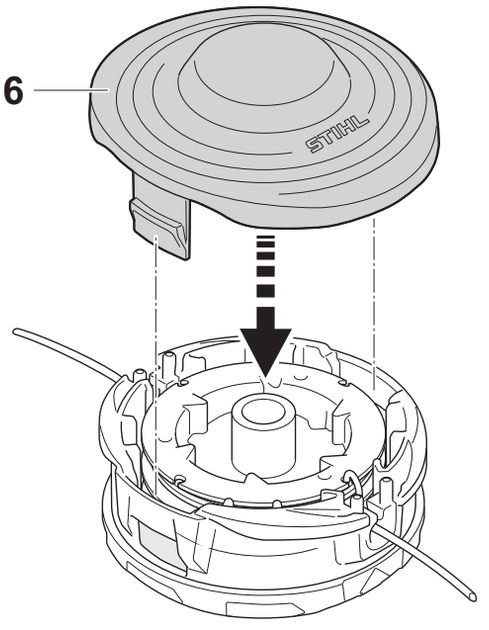

0000105380_001

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Používat pouze s vyžínači STIHL. Zkontrolujte vyžínač z hlediska kompatibility.


STIHL doporučuje používat originální náhradní díly a příslušenství STIHL.

⚠ VAROVÁNÍ



Přečíst si všechny bezpečnostní pokyny v návodu k použití a postupovat podle nich. Neodborné použití může způsobit těžký či smrtelný úraz!





Může docházet k vymrštňování či odrážení předmětů ve všech směrech. Abyste snížili riziko poranění obsluhujícího personálu způsobené odmrštěnými předměty, nikdy nepoužívejte vyžínač bez správně konfigurované a správně nainstalované ochrany. Udržujte kolemjdoucí osoby ve vzdálenosti nejméně 15 m (50 ft.).



Abyste snížili riziko poranění očí, vždy používejte ochranné brýle nebo těsně přiléhající ochranná brýle s odpovídající boční ochranou, které jsou odolné proti nárazu a splňují označení ANSI Z87.1 (USA), EN 166 (Evropa) nebo příslušnou národní normu.

- Abyste snížili riziko poškození sluchu, používejte protihluková zařízení (špunty do uší nebo ochranu sluchu).
- Prasklá, poškozená nebo opotřebovaná žací hlava se může při vysoké rychlosti zlomit a způsobit vážné nebo smrtelné zranění. Abyste snížili riziko zranění v důsledku poškozených dílů, kontrolujte stav vyžínače a žací hlavy před zahájením práce a poté v pravidelných krátkých intervalech.
- Žací hlava: Žací hlavu okamžitě vyměňte nebo navštivte specializovaného prodejce STIHL, ve chvíli, když jsou vidět její značky opotřebení (1) 📷 A. Nepoužívejte.

Pro prodloužení životnosti vložte žací struny 12 až 24 hodin před použitím do vodní lázně.

TYTO POKYNY SI ULOŽIT!